. 大滝ダム貯水池斜面の現況等					
事項			要	点	
5 . 3 地すべり発生の 地形・地質的要因	 1)地形的要因 白屋地区は全般に緩斜面となっているが、この背後には地すべりの頭部に相当する滑落崖がないため、緩斜面全体が過去に地すべり 考えられない。また、今回の地すべり範囲についても明瞭な滑落崖や段差などはないので、初生的な地すべりと判断される。なお、川 蹄形の地すべり地形が局部的に認められ、これらに対してはすでに鋼管杭工、アンカー工等の防止工が施工されている。 				
	2)地質的要因 今回実施されたボ・リングでは、白屋地区の岩盤のある深度(50m~70m以浅)まで、亀裂が発達し部分的に角礫化、細粒化、粘土化 月をかけて風化し、緩み域を形成していることが推定される。この中で特に粘土化が進んだ強風化岩に分類される箇所は複数の深度に は鏡肌や条痕などが認められる。これは複数の深度に微小な変形が生じていたことを推定させる。今回の地すべりはこの緩み域内の川 変形の一部が急速に進行し発生したものである。				
	ている。その範囲 る付近までである。	囲は、地質的には変形や風化・侵 は、川沿いの低い標高部では地質 。	賃構造が川側へ傾斜して い	臺勢層(SI層)の分布地域が主体 いる地域に相当し、山よりの高い 尾根の手前まで、上流側では河川低	標高部では地層の傾斜が綴
		現象を起こしたすべり面は、川浴		♭域の下限付近で発生しており、♯ 層は今回の詳細な調査でも確認さ∜	

	備考
	「大滝ダム白屋地区亀裂
)運動を起こしたとは	現象対策検討委員会 第
川沿いには小規模な馬	4回委員会資料」抜粋
と等が見られ、長い年	
こ分布し、その一部に	
側斜面で、これらの	
部で緩傾斜面を形成し	
爰くなり水平に変化す	
でと推定される。	
下流の側面は泥質岩優	